

Fotodokumentace a popis k statické sanaci zdiva

V nejstarší (historické) části budovy dětského domova v místě zázemí kuchyně byly lokálně zjištěny statické poruchy cihelného zdiva a kleneb, které jsou patrně způsobeny poklesem v podzákladích a současně zvětráním pojiva klenby. Následkem tohoto procesu a zvýšených vodorovných sil se klenba začala rozestupovat, což se projevilo především v oblasti jejího vrcholu. Přivolaný statik situaci zhodnotil a nařídil v rámci akutního řešení podepření klenby výdřevou s tím, že dále doporučil předběžný návrh řešení.

V rámci akce budou tedy staticky sanovány cihelné klenby, klenebné pásy a přilehlé zdivo. předpokládá se zpevnění zdiva a sešití trhlin helikální výztuží do speciální malty. Současně budou v rámci akce řešeny možné příčiny poklesu zdiva, jako může být netěsná kanalizace a další možné příčiny, které budou objeveny při podrobnějších průzkumech a při samotné realizaci.

Stav je monitorován statikem.

06.06.2025 - kontrola na místě, obhlídka, fotodokumentace, konzultace.

Situace kontrolována autorizovaným statikem. Doporučení na provedení kamerového monitoringu kanalizace, zda v dotčeném prostoru není pokles zdiva způsoben podmáčením z důvodu ustříhnutí kanalizace v podzákladích.

Trhliny v obvodovém zdivu mimo prostor kuchyně nejsou tak akutní, osazeny sádrové terče, řešení např. v rámci opravy či zateplení fasády...

Ing. Sýkora, OIM



























