


POHLED OD JIHU

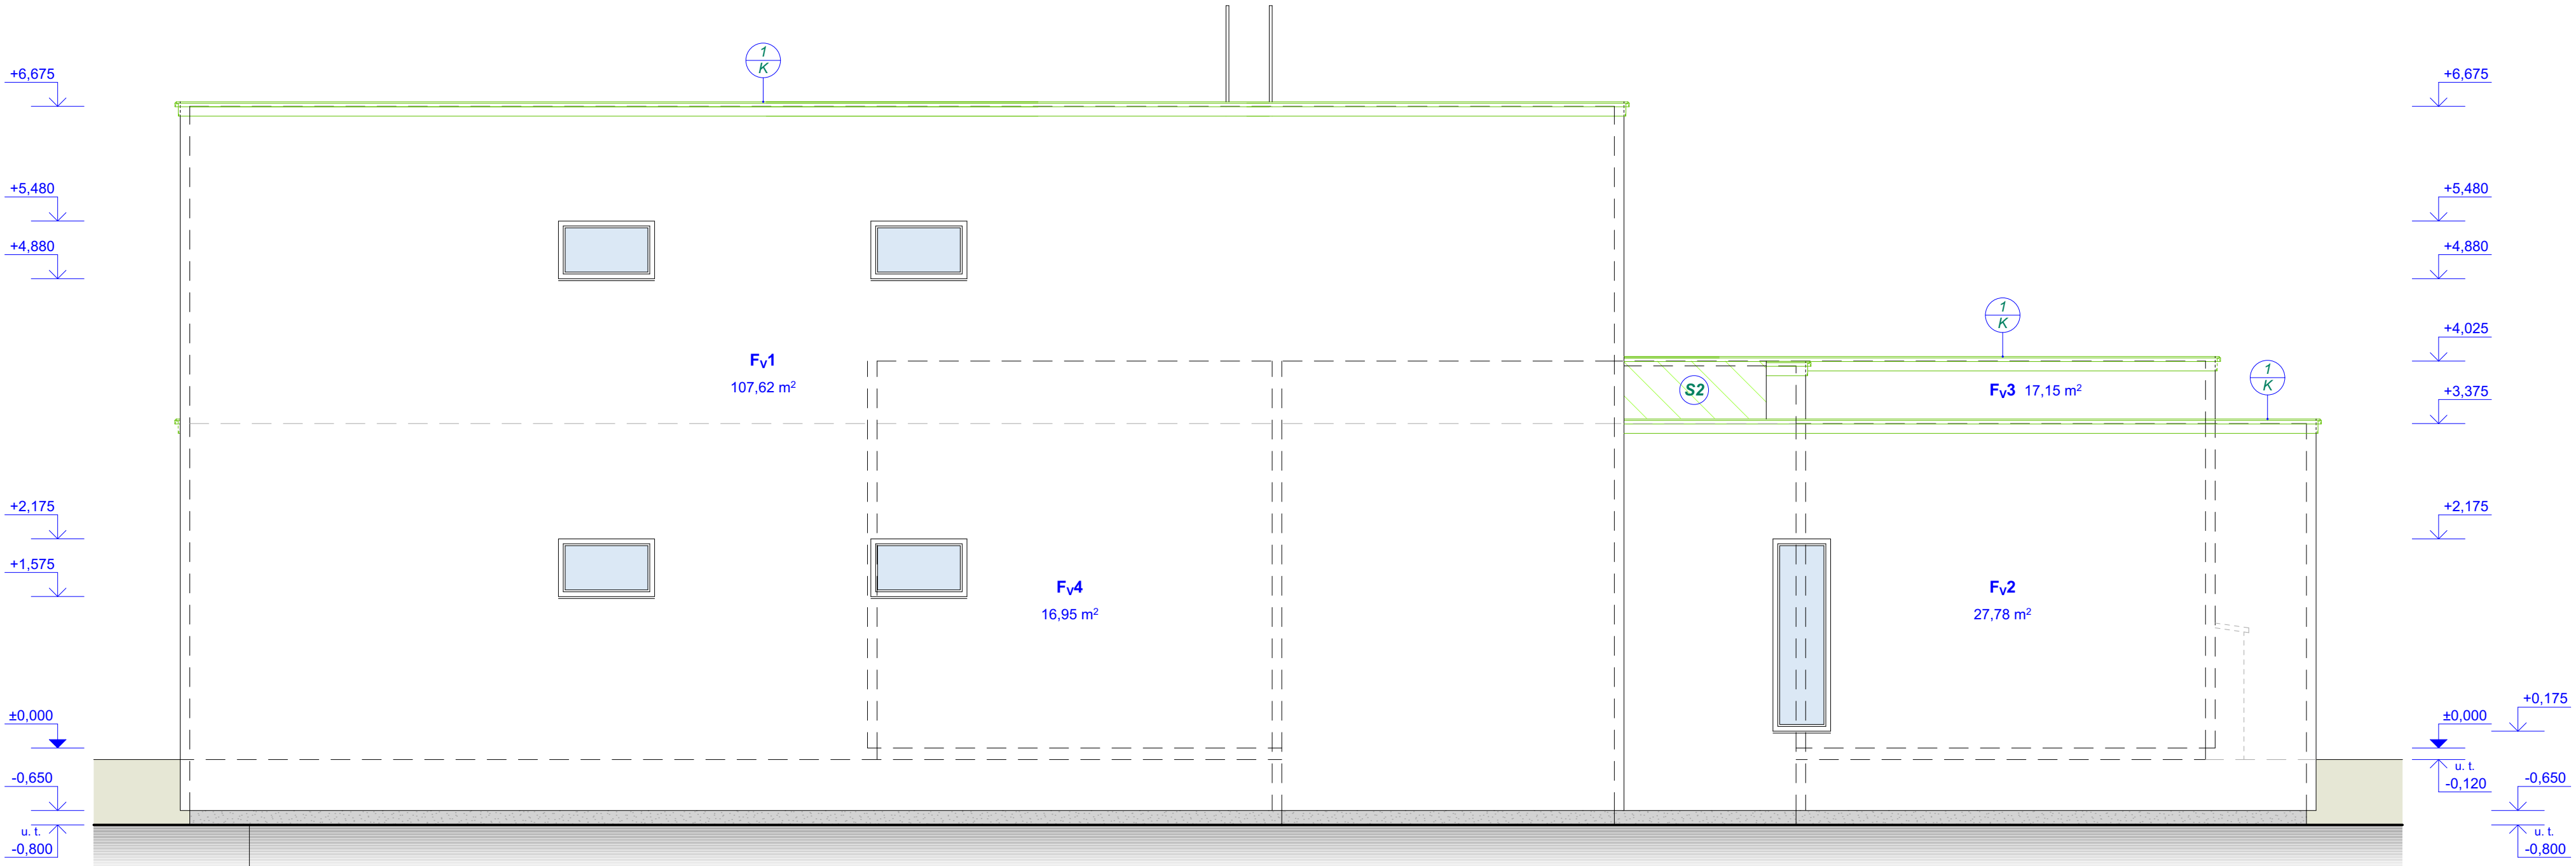

POHLED OD VÝCHODU

LEGENDA:

- Stávající stav
- Cihelné zdivo bílé
- Sokl - stávající bez změn
- Terén
- Bourací práce
- Odstranění části skladby střešní konstrukce v ploše střešních rovin, viz Skladby konstrukcí.  
Půdorysná plocha střechy (včetně atik): 619,04 m²  
S1 - 247,03 m², S2 - 33,73 m², S3 - 73,79 m², S4 - 261,65 m², S5 - 2,84 m²
- Oprava vnějšího kontaktního zateplovacího systému (ETICS) s mechanickým poškozením a napadením mikroorganismy. Podrobněji viz T2.  
Fj1 - 99,18 m², Fj2 - 30,28 m², Fj3 - 22,55 m², Fj4 - 57,16 m²  
Pohled od severu celkem: 209,17 m²  
Fj1 - 69,12 m², Fj2 - 23,93 m², Fj3 - 127,63 m²  
Pohled od jihu celkem: 220,68 m²  
Fv1 - 107,82 m², Fv2 - 27,78 m², Fv3 - 17,15 m², Fv4 - 16,95 m²  
Pohled od východu celkem: 167,97 m²  
Fz1 - 44,01 m², Fz2 - 21,37 m², Fz3 - 45,72 m², Fz4 - 46,76 m²  
Pohled od západu celkem: 157,86 m²  
Celková plocha (bez ostění): 757,41 m²
- Dešťová kanalizace:  
Podrobněji viz Příloha č. 1 - Instalace a konstrukce na střeše, prostupy (stávající stav / bourací práce / nový stav).  
Podrobněji viz Příloha č. 2 - Výpis klempířských prvků (bourací práce).
- Pojistný přepad: - viz Příloha č. 1 - Instalace a konstrukce na střeše, prostupy (stávající stav / bourací práce / nový stav).  
Podrobněji viz Příloha č. 1 - Instalace a konstrukce na střeše, prostupy (stávající stav / bourací práce / nový stav).
- Prostupy, technické instalace apod.  
Podrobněji viz Příloha č. 1 - Instalace a konstrukce na střeše, prostupy (stávající stav / bourací práce / nový stav).
- Klempířské prvky:  
Podrobněji viz Příloha č. 2 - Výpis klempířských prvků (bourací práce).

POZNÁMKY:

- Objekt je vybaven hromosvodem a uzemněním. Bude provedena demontáž stávajícího a montáž nového hromosvodu. Viz projektová dokumentace hromosvodu.
- Instalace a konstrukce na střeše, prostupy - viz Příloha č. 1.
- Ostatní prvky pevně umístěné na fasádě (např. zvonek apod.) budou zachovány. Případné změny, výměny nebo opravy těchto prvků, budou předem specifikovány před realizací opravy fasády.

STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE

Výškové kóty:  
±0,000 = úroveň podlaží 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:	BARBORA KYŠKOVÁ	
KONTROLOVAL:	ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
VYPRACOVAL:	ING. DAVID ŘEHÁNEK	

PROJEKTANT OBJEKTU:  
**GENERALNÍ PROJEKTANT**

INVESTOR: **Muzeum Těšínská, příspěvková organizace**  
Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín

NÁZEV STAVBY:  
**REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A FASÁDY  
KONZERVAČNÍHO PRACOVISTĚ HORNÍ SUCHÁ**

MÍSTO STAVBY:  
Stavební 1227/4,  
735 35 Horní Suchá

NÁZEV VÝKRESU:  
**Pohledy (BP)**

Občanská 1116/18  
710 00 Ostrava  
e-mail: info@atris.cz  
tel. +420 724 796 049

DATUM: 6/2025  
FORMÁT: 950/420

ARCHIVNÍ ČÍSLO:  
DOKUMENTACE OBJEKTU: DPS  
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVEBNÍ OBJEKT:  
**S 01 STAVEBNÍ OBJEKT**

MĚŘÍTKO: 1:50  
ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.3-06**