


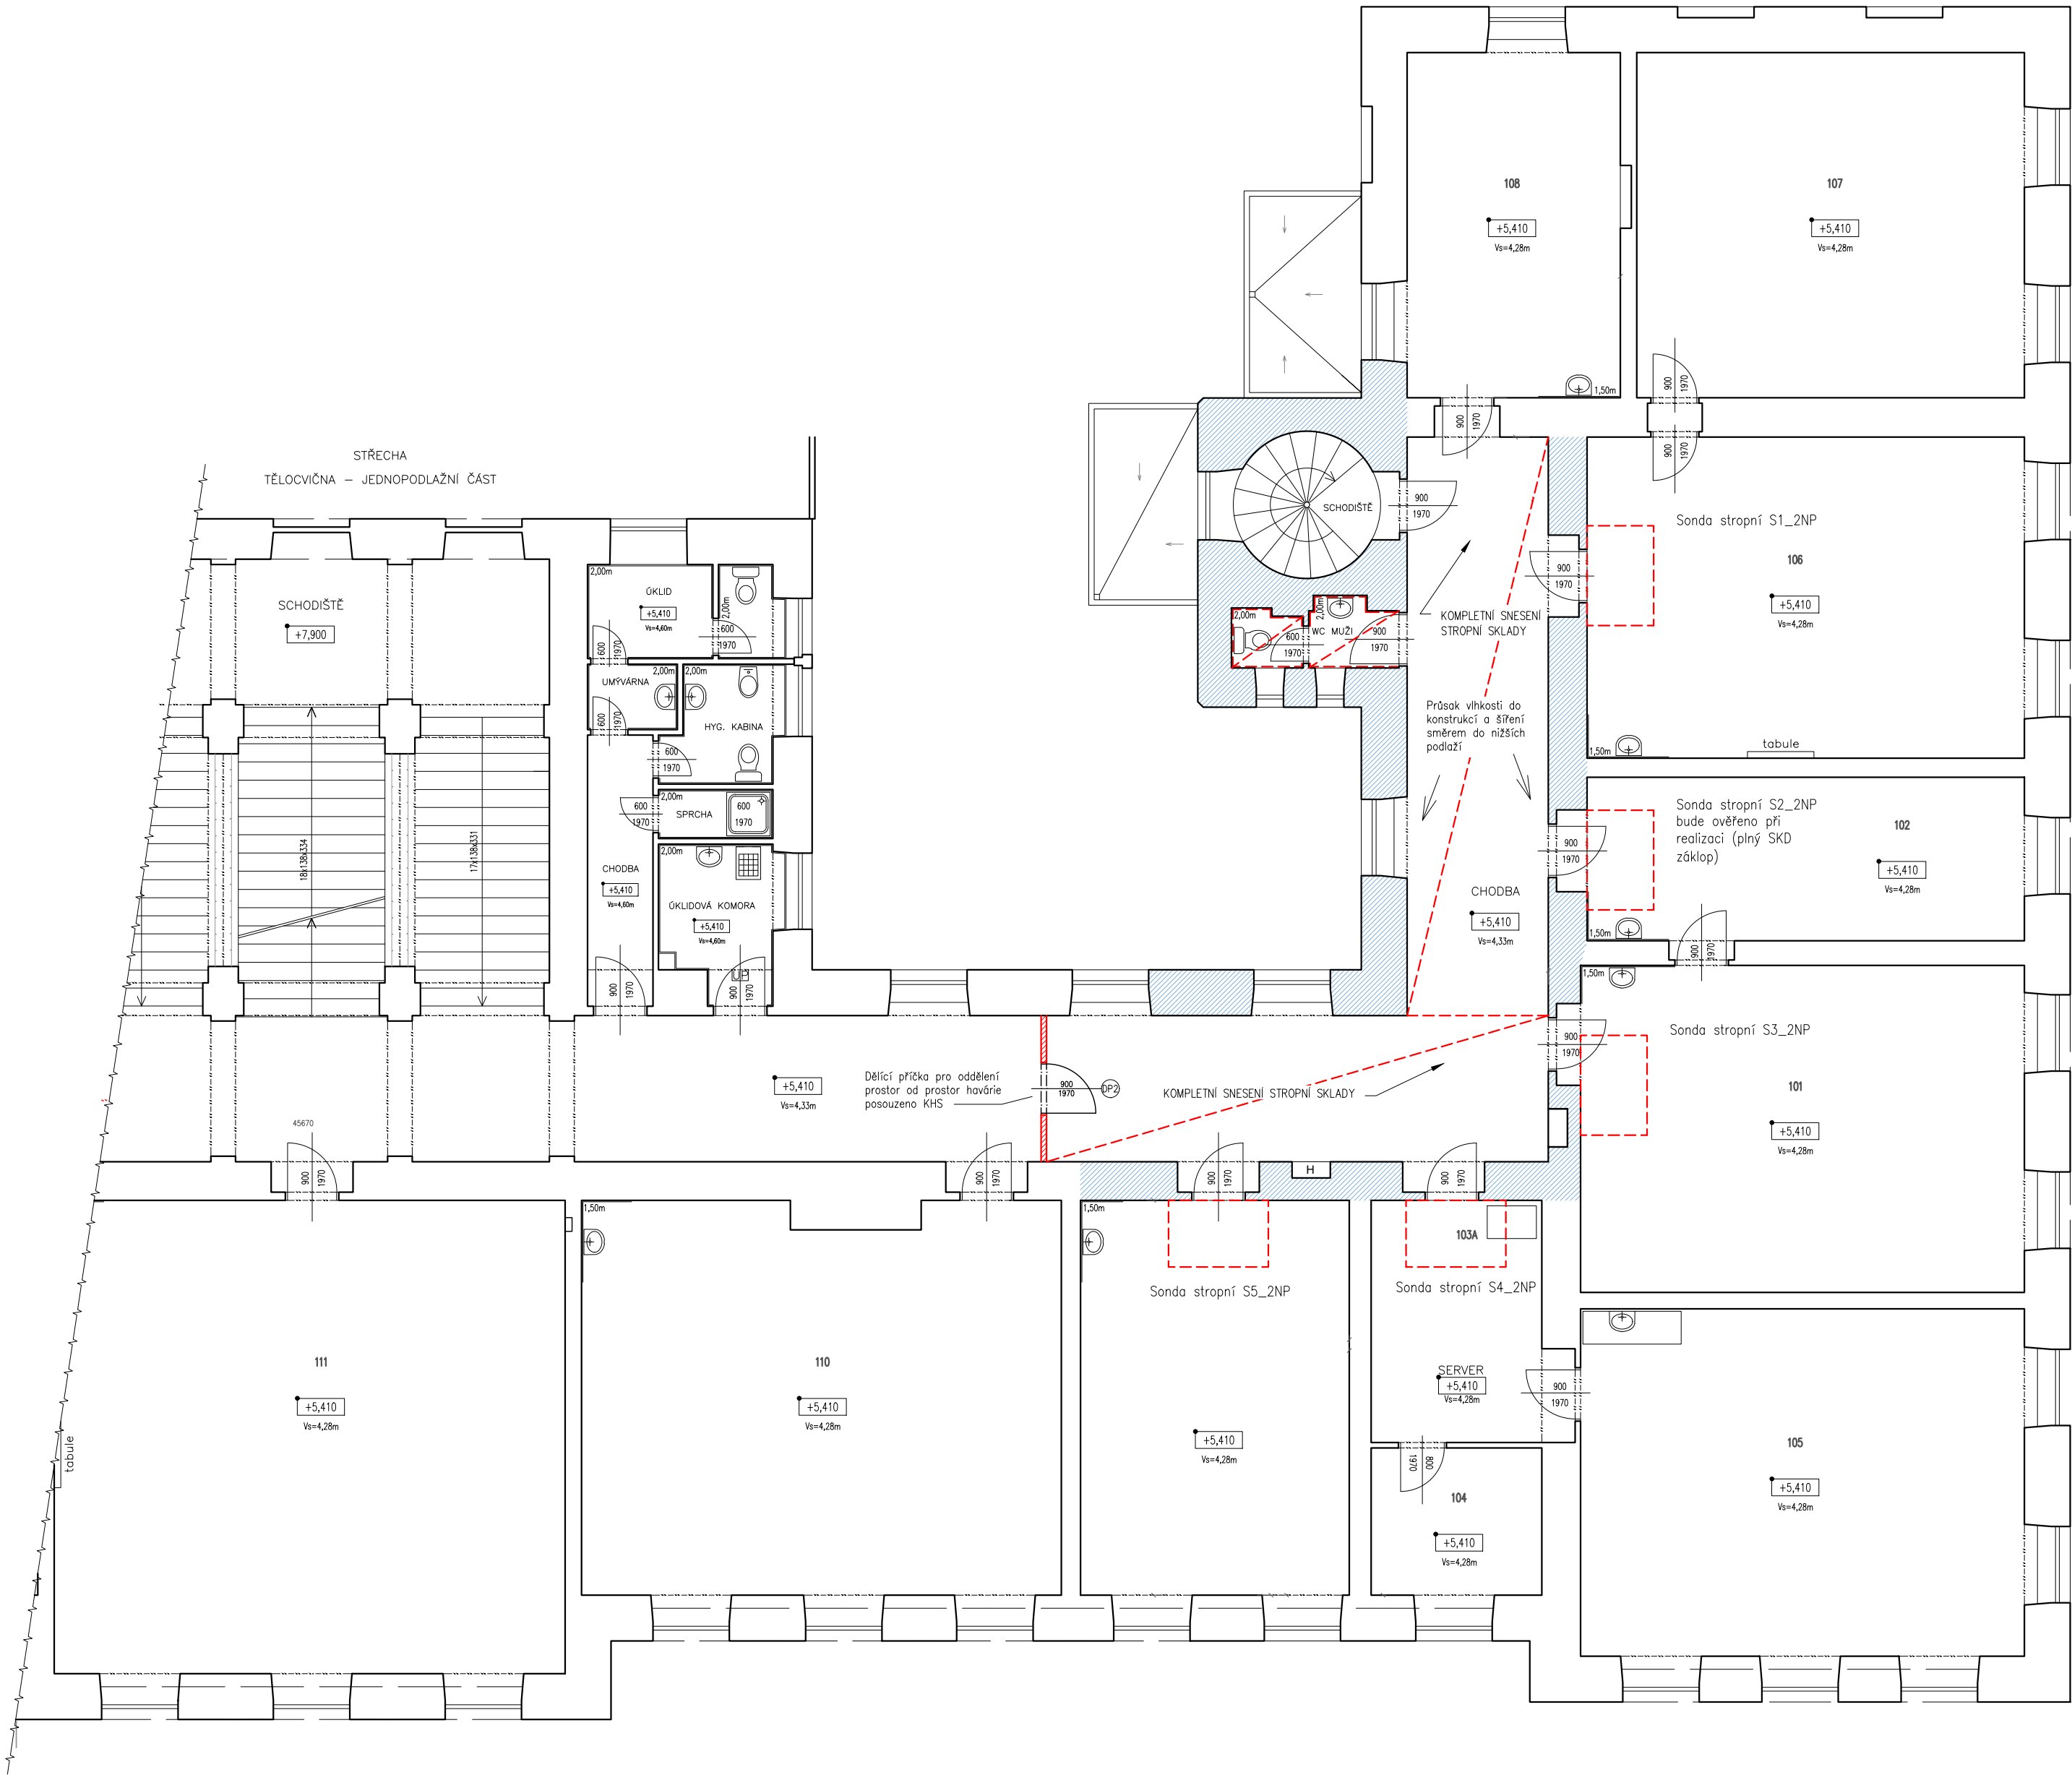

LEGENDA ZNAČENÍ

- ZASAŽENÉ ZDIVO VLHKOSTÍ – CIHLA PÁLENÁ
- ZASAŽENÉ A SNESENÉ STROPNÍ SKLADBY vč. SDK PODHLEDU
- PROVEDENÉ STROPNÍ SONDY

POZNÁMKY

POPIS ZASAŽENÝCH KONSTRUKCÍ – 2.NP
V prostoru 2.NP byly identifikovány projevy sekundárního zavlhnutí konstrukcí v návaznosti na havárii vody ve 3.NP. Zasažení se projevuje především ve stropních a podhledových konstrukcích, lokálně ve stěnových partiích a v návaznosti na instalační prostupy.

Rozsah vlhkostního zatížení odpovídá směru šíření vody z vyššího podlaží, především v oblasti komunikačních prostor, hygienického zázemí a navazujících učeben. V označených místech byly provedeny sondy za účelem ověření skladby konstrukcí a rozsahu zavlhnutí.

Byla potvrzena zvýšená vlhkost stropních vrstev, lokální degradace omítkových a podhledových konstrukcí a riziko sekundárního biologického napadení. Rozsah zasažení je zakreslen schematicky dle výsledků diagnostického průzkumu a vlhkostních map.

Podrobné skladby konstrukcí, výsledky sond a návrh sanačních opatření jsou uvedeny v technické zprávě STP.

První Redo Servis s.r.o. Březinova 990/23 IČ: 26822296 tel. +420 608 811 821 1.redo.servis@gmail.com	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	DATUM: 03/2026	PARE:
	VYPRACOVAL:	STUPEŇ PD: STP	
	Patrik Romanidis	MĚRITKO: 1:100	
PROJEKT: STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM			
LOKALITA: Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace			
INVESTOR: Moravskoslezský kraj 28. října 117, 702 18 Ostrava			
ČÁST PD: D.1.1	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	VÝKRES: PŮDORYS 2.NP	ČÍSLO VÝKRESU: 03